

Aktuelle Informationen zum Einlesen neuer eGKs der Generation 2.1

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben wichtige Informationen zum Einlesen neuer eGKs der Generation 2.1 für Sie. Bitte informieren Sie sich in den folgenden Abschnitten.

Probleme beim Einlesevorgang neuer eGKs der Generation 2.1 mit einem Orga 6141 Kartenlesegerät

Situation Beim Einlesevorgang neuer eGKs der **Generation 2.1** mit einem **Orga 6141 Kartenlesegerät** kann es u. U. zu unterschiedlichen Fehlern nach dem Stecken/Einlesen kommen. Betroffen sind nach heutigem Kenntnisstand eGKs der **Generation 2.1** der **AOK** sowie der **Barmer Krankenkasse**. Sowohl beim Hersteller der eGKs, als auch beim Hersteller der Kartenlesegeräte ist das Problem bekannt, es wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet.

Wenn dennoch eine solche eGK mit einem Orga 6141 Kartenlesegerät eingele-
sen wird, kann es vorkommen, dass die Verbindung mit der TI getrennt wird oder
die bereits verifizierte SMC-B in Ihrem Kartelesegeräte nicht mehr erkannt wird.
In der Folge können Sie z.B. keine COVID-19 Zertifikate ausstellen.

Lösung Auf der Vorderseite der eGK erkennen Sie oben rechts, um welche Generation
es sich handelt. Bitte lesen Sie eGKs der AOK und Barmer Krankenkasse der
Generation 2.1 vorübergehend mit Ihrem Mobilien Lesegerät ein.
Damit die Verbindung mit der TI wieder hergestellt wird, starten Sie bitte zunächst
Ihr Kartenterminal neu, anschließend Ihre Praxissoftware und verifizieren Sie
dann Ihre SMC-B. Falls das nicht zum Erfolg führt, starten Sie bitte einmal Ihren
Secunet Konnektor neu und verifizieren anschließend die SMCB-Karte.

So verifizieren Sie Ihre SMC-B (x.isynet):

1. Öffnen Sie mittels dem Direktbefehl TI den Konfigurationsdialog für die Telematik-Infrastruktur, markieren Sie dort die SMC-B und verifizieren Sie diese,

oder

Öffnen Sie den Cardmanager unten rechts in der Taskleiste über das Systemtray.

2. Klicken Sie oben rechts auf den Button **Alle Karten abrufen**.
3. Markieren Sie Ihre SMC-B Karte an.

4. Klicken Sie auf der rechten Seite auf den Button **Karte verifizieren**.
5. Geben Sie die PIN für Ihre SMC-B am Kartenlesegerät ein und bestätigen Sie diese.
6. Lesen Sie die Chipkarten ein.

So starten Sie alle TI-Komponenten neu (Secunet TI Konnektor):

1. Beenden Sie Ihre Praxissoftware an der Station, an welcher das Kartenlesegerät angeschlossen ist.
2. Schalten Sie das Kartenlesegerät aus, indem Sie die Taste **Abbruch** länger gedrückt halten.
3. Drücken Sie auf der Rückseite des Konnektors (Secunet Konnektor) den **Power**-Knopf zweimal innerhalb von 3 Sekunden. Warten Sie bis alle Leuchtdioden inkl. der **Power**-Leuchte aus sind. Der Konnektor ist dann vollständig heruntergefahren. Warten Sie 10 Sekunden.
4. Drücken Sie den **Power**-Knopf einmal. Damit wird der Konnektor wieder gestartet. Nach ca. 2-3 Minuten ist der Konnektor wieder betriebsbereit.
5. Starten Sie das Kartenlesegerät, indem Sie die **OK**-Taste gedrückt halten, bis das Kartenlesegerät sich einschaltet.
6. Starten Sie Ihre Praxissoftware.
7. Lesen Sie eine Chipkarte ein.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren medatixx-Servicepartner.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr medatixx-Team